



平台振镜控制卡

QLS-421_V2.0

硬件接线手册

V250411

目 录

- 一、平台振镜控制卡简介..... 3
- 二、硬件接口说明..... 5
 - 1. 24V 电源输入..... 5
 - 2. 状态灯..... 5
 - 3. 振镜控制口(DSCAN)..... 6
 - 4. 电机控制端口(Driver1-4)..... 6
 - 5. 极限信号端口(1-4)..... 8
 - 6. 输入端口..... 9
 - 7. 输出端口..... 10
 - 8. 激光控制接口说明 (LASER) 11
 - 9. RS232 与模拟量输入端口..... 12

10. EtherNET 网络端口..... 12

11. EtherCAT 总线扩展端口..... 12

三、典型接线图参考..... 13

1、与 Copley XTL、XSL 系列驱动器接线参考：..... 13

2、与高创 Servotronics CDHD-0062AAP1 接线参考..... 14

3、与松下 MSDA 系列驱动器接线参考..... 15


4、与安川 Σ -7S 驱动器 SGDS7-2R8A 接线参考..... 16

5、与 HiwinD1 系列驱动器接线参考..... 17

6、与 SCANLAB/CTI XY2-100 协议振镜接线参考..... 18

四、常见问题及处理..... 19

一、平台振镜控制卡简介

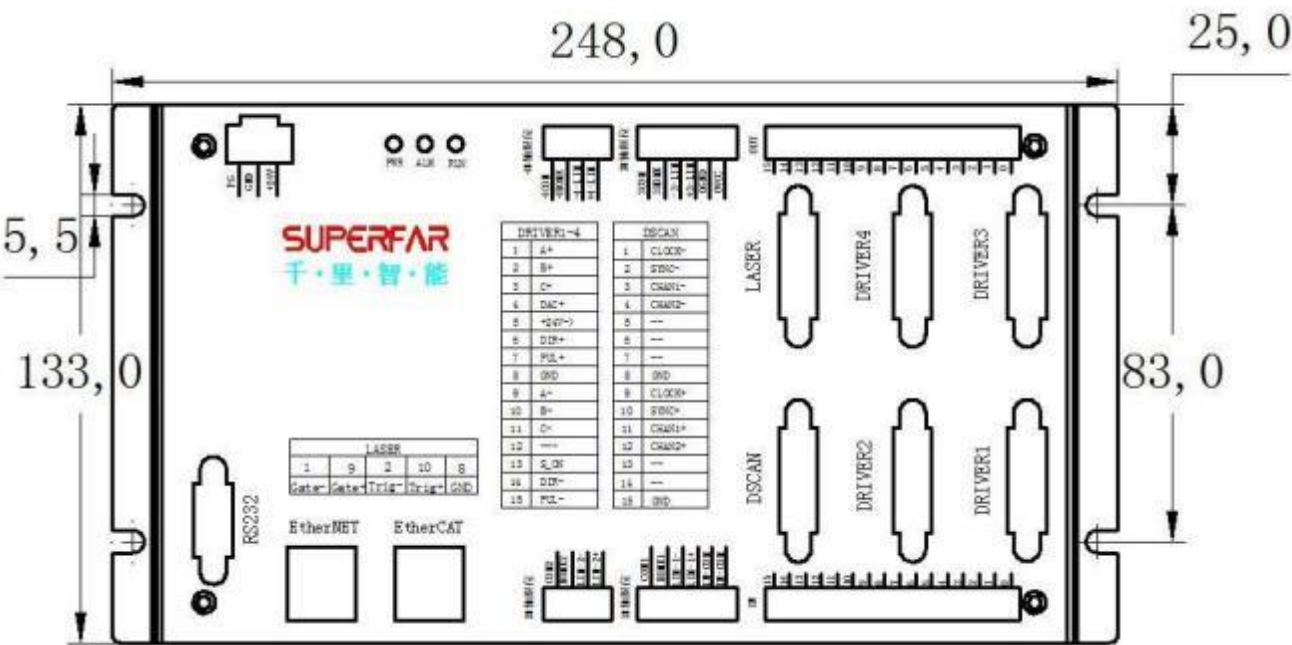

QLS-421 控制卡是千里智能自主研发的高端平台振镜联动卡,采用强大的 CPU 计算,主要用于有多轴运动的平台、振镜、激光的加工应用中,实现平台振镜联动,大大提高加工效率,如 3D 打印,PCB/FPC,指纹识别芯片,摄像头模组等激光精密切割,大幅 PCB 打标,晶圆打标等。

采用双核 ARM CPU 计算，超强的计算能力，极短的伺服周期，适于高速，高精度数字控制；配置较大的内存，一次可以处理较大的数据，非常适合于数据吞吐量大的振镜控制系统；

采用 100/1000M 以太网，无需安装驱动程序，控制系统可以独立运行，不受工控机的故障影响，机床设备系统运动更稳定；

支持 XY2-100 数据传输协议，该协议采用 16 位分辨率的数字信号，用于板卡与振镜扫描系统通信，可达到激光和扫描系统同步输出，实现高精度、可重复的激光加工。


主要接口说明：

1. 供电：24V 电源，建议独立电源供电,与输入输出实现隔离；
2. 状态指示灯：指示控制器供电是否正常、有无报警、系统是否正常；
3. 16 路输入/16 路输出：输入兼容 NPN、PNP 型，高低电平可以通过公共端切换，输出为达林顿管，低电平有效，带负载能力强；
4. 1 个独立 DSCAN 振镜控制口：支持 XY2-100 协议的振镜控制，16bit 高精度分辨率，延时精度可达到 1us；
5. 1 个 LASER 光纤激光器接口：输出 5V TTL 的 Gate、Trig 信号，高低电平可以切换，可以控制 CO2、紫外、绿光、皮秒等通用激光器；
6. 4 个运动轴控及独立限位接口：支持 4 个带编码器轴的点位、插补等运动控制，支持直线电机、伺服电机、步进电机等；4 个轴独立的正、负、原点限位信号，兼容 NPN、PNP 型光电开关；
7. 1 个 EtherNET 网口：千兆网口，与上位机连接又快又稳，可以脱机运行；
8. 1 个 EtherCAT 口：通过 EtherCAT 总线形式扩展轴控及 IO；
9. 4 路 16 位的 $\pm 10V$ 模拟量信号输入/输出，可以采集如温度、液位、光功率计等模拟量信号，输出模拟量来控制需要模拟量控制功率的激光器；
10. 1 个 RS232 串口：支持到触摸屏或与其他设备通信扩展。

二、硬件接口说明

警告：严禁带电插拔！否则可能导致板卡损坏！因此而导致的损失由用户承担！


1. 24V 电源输入

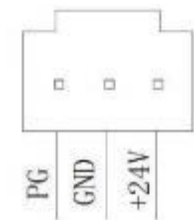

电源 24V 电流不小于 1A，请注意方向和顺序！**建议：单独使用一个 24V 电源，保证板卡供电与输入输出隔离。**

管脚	名称	说明
1	+24V	+24V 输入，电流大于 2A
2	GND	+24V 输入地
3	PG	外壳大地（ 建议不接 ）

2. 状态灯

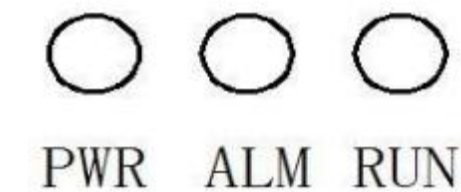


PWR：24V 供电状态，绿灯常亮则供电正常，不亮请检查 24V 电源信号

ALM：报警信号灯，此灯不亮表示无故障，亮起则表示系统故障

RUN：运行信号灯，通电后 20s 左右，系统启动正常，则闪烁，否则有故障


3. 振镜控制口(DSCAN)

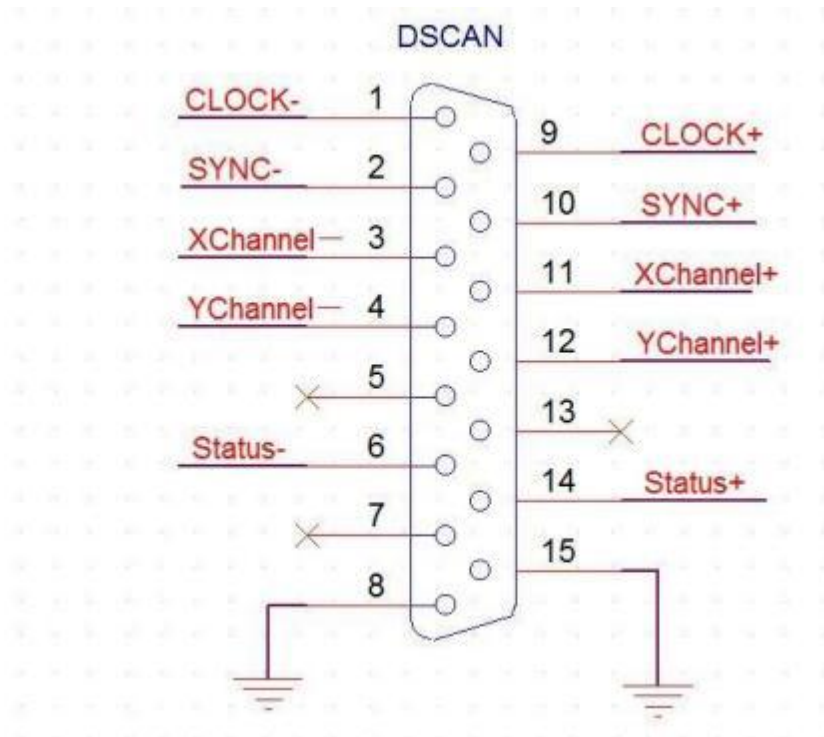

管脚	名称	说明
1、9	CLK－ / CLK＋	时钟信号－ / 时钟信号＋
2、10	SYNC－ / SYNC＋	同步信号－ / 同步信号＋
3、11	XChannel－ / XChannel＋	振镜 X 信号－ / 振镜 X 信号＋
4、12	YChannel－ / YChannel＋	振镜 Y 信号－ / 振镜 Y 信号＋
6、14	Status－ / Status＋	振镜状态输出（一般不接）
5、7、13	保留	
8、15	GND	接地脚

注意：请使用屏蔽双绞线，屏蔽层单端接地，请参考后面振镜接线图。
 在 DSCAN 端，将屏蔽层接到 8 或 15 脚上；振镜电源电源线与控制信号线请分开，以增强振镜信号抗干扰能力。


4. 电机控制端口(Driver1-4)

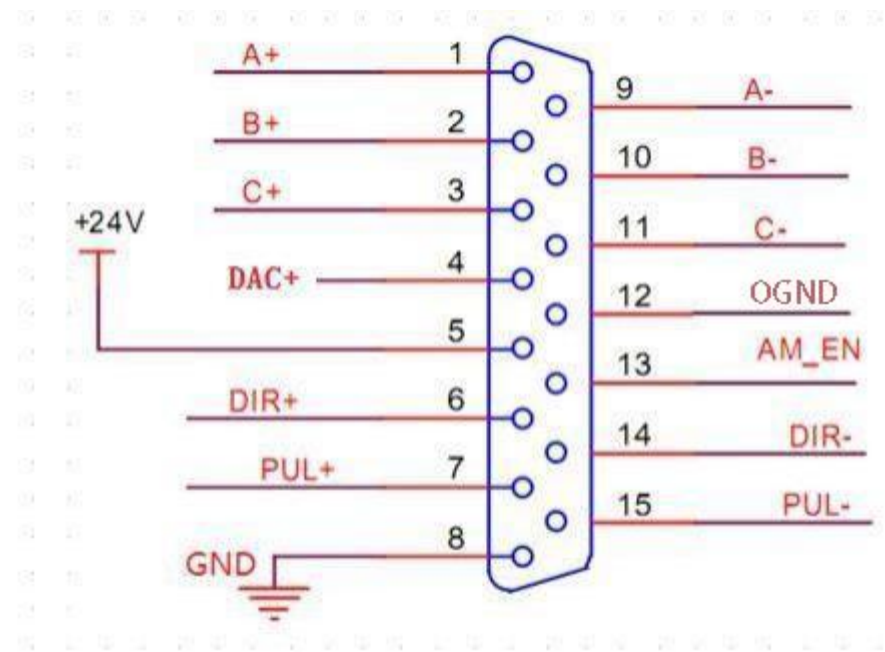

管脚	名称	说明
1、9	A+/A－	编码器 A+/编码器 A－
2、10	B+/B－	编码器 B+/编码器 B－
3、11	C+/C－	编码器 C+/编码器 C－
4	DAC+	模拟量±10V 输出
5	+24V	24V 电源输出
12	OGND	外部隔离24V电源地
13	AM_EN/S-ON	驱动器使能信号输出

6、14	DIR+/DIR-	脉冲方向信号输出
7、15	PUL+/PUL-	脉冲信号输出
8	GND	接地脚



5. 极限信号端口(1-4)

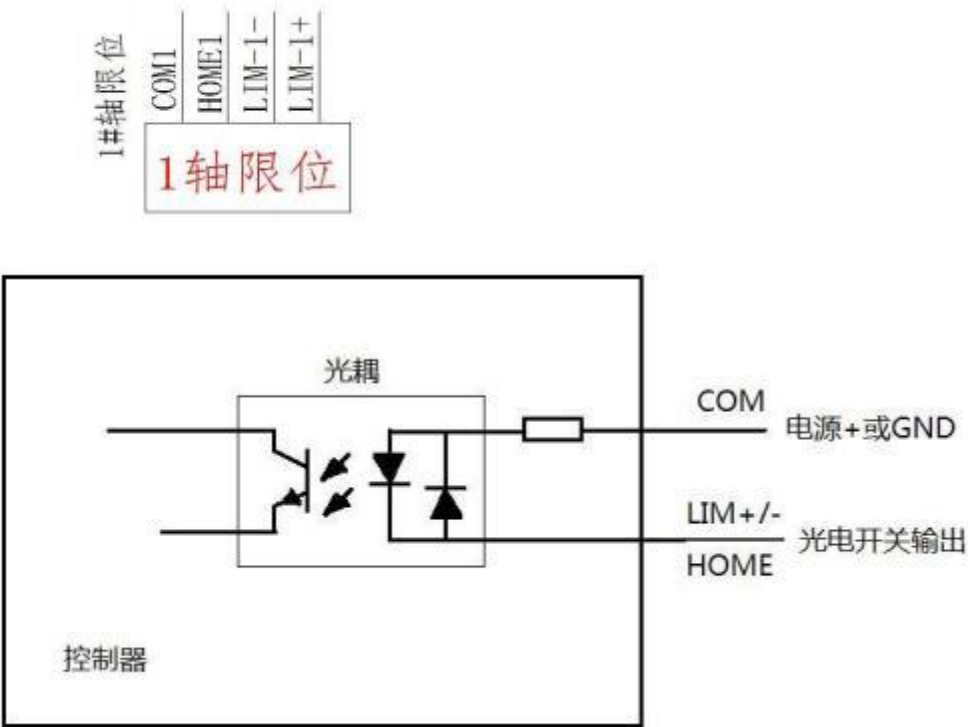

管脚	名称	说明
1	LIM-1+	正极限限位信号
2	LIM-1-	负极限限位信号
3	HOME1	零点限位信号
4	COM1	公共端

注：名称里的数字为轴的编号；通过与 COM 公共端来作电平参考，兼容 PNP 和 NPN 型光电开关。



6. 输入端口

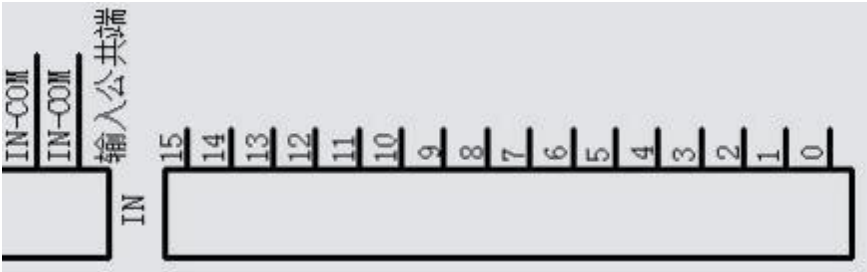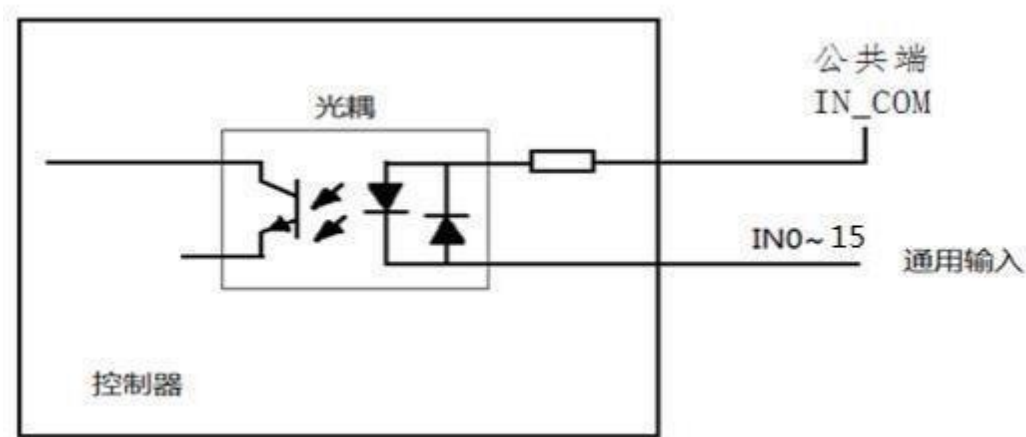

管脚	名称	说明
0-15	IN0-15	输入信号 0 到信号 15

注：高低电平，通过 IN-COM 接 P24V 或 N24V 来作为参考电平切换。


7. 输出端口

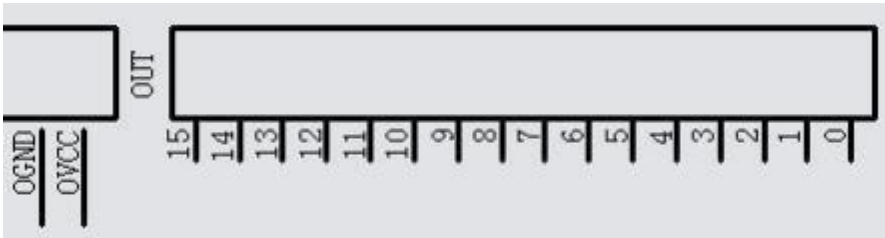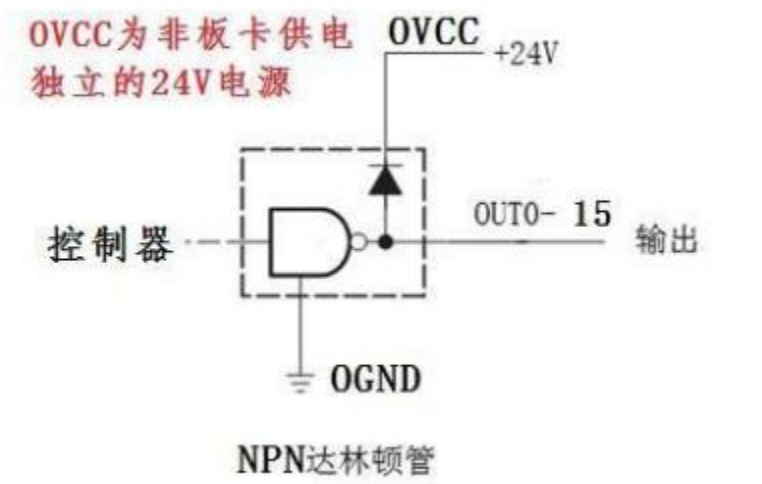

管脚	名称	说明
0-15	OUT0-15	输出信号 0 到信号 15, 低电平有效
OVCC	电源正	P24V
OGND	电源负	N24V

注意：输出为 NPN 达林顿管输出，低电平有效，负载可以直接驱动三色灯、500mA 以内的电磁阀等，建议 OVCC 与 OGND 请使用独立与板卡电源供电的另一个 24V 电源，保证板卡供电与输出隔离。给输出供电的 ovcc 是根据输出电流来算，输出电流越大，就要求 ovcc 供电电流越大。

8. 激光控制接口说明（LASER）

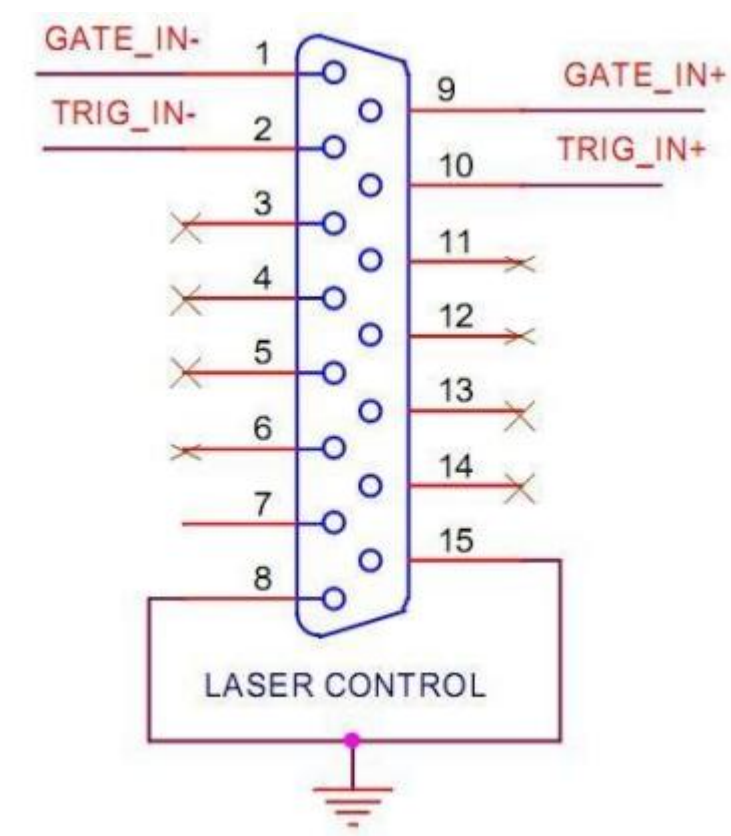


引脚	含义	说明
1	激光 Gate-	Gate 信号，低电平有效
2	激光 Trig-	Trig 信号，低电平有效
9	激光 Gate+	Gate 信号，高电平有效
10	激光 Trig+	Trig 信号，高电平有效
8、15	GND	与 1、2、9、10 组成回路

注：输出 5V TTL 的 Gate、Trig 信号，高低电平可以切换，可以控制 CO2、紫外、绿光、皮秒等通用激光器；

接 8、9，则表示 Gate+与 GND 形成回路，使用 Gate 高电平开光控制。接 8、10，则表示 Trig+与 GND 形成回路，使用 Trig 高电平开光控制。

9. RS232 与模拟量输入端口

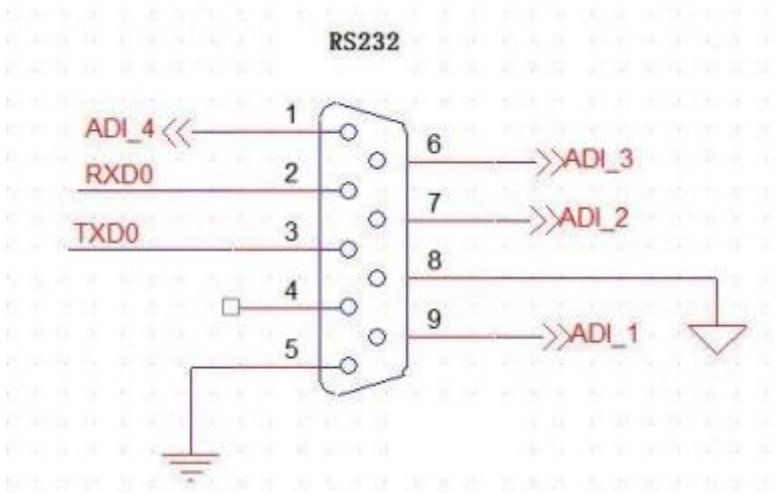

管脚	名称	说明
2	RXD0	控制卡 RS232 接收信号端
3	TXD0	控制卡 RS232 发送信号端
5	GND	接地脚
9	ADI_1	模拟量输入 1
7	ADI_2	模拟量输入 2
6	ADI_3	模拟量输入 3
1	ADI_4	模拟量输入 4
4、8	—	悬空

10. EtherNET 网络端口

按 TCP/IP 协议，和上位机软件安全、可靠、快速的传输实时数据；本控制器的默认


IP 地址为：192.6.6.6

11. EtherCAT 总线扩展端口

按 EtherCAT 总线协议来扩展 I/O 和轴控。


三、典型接线图参考

1、与 Copley XTL、XSL 系列驱动器接线参考：

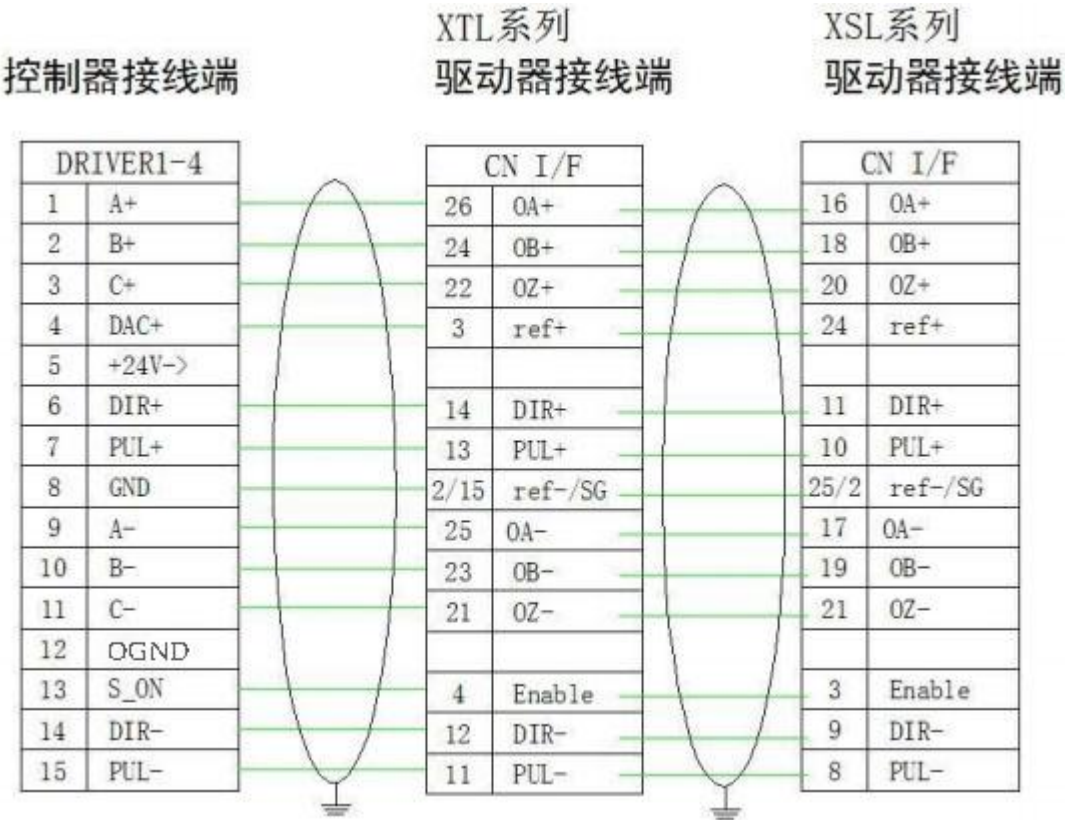


请使用屏蔽双绞线
 推荐使用米思米 8 芯柔性电缆
 每芯>=0.3mm², 每芯为多铜丝线组成


2、与高创 Servotronix CDHD-0062AAP1 接线参考

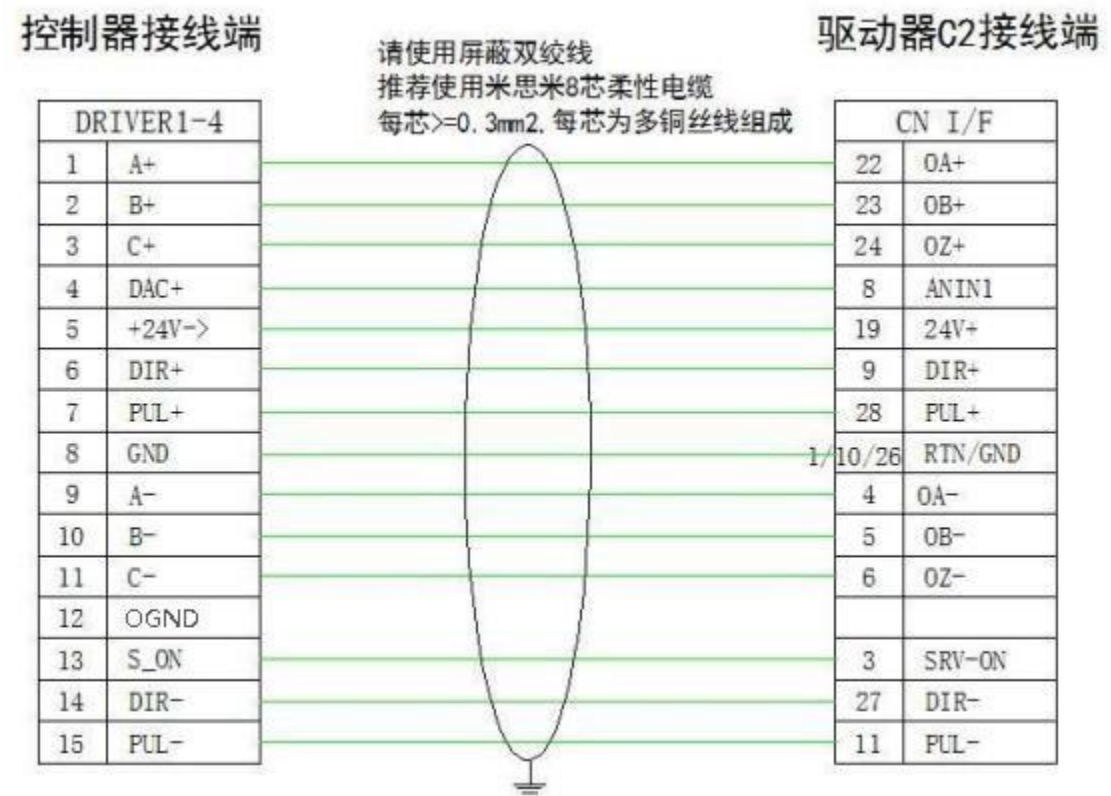

3、与松下 MSDA 系列驱动器接线参考

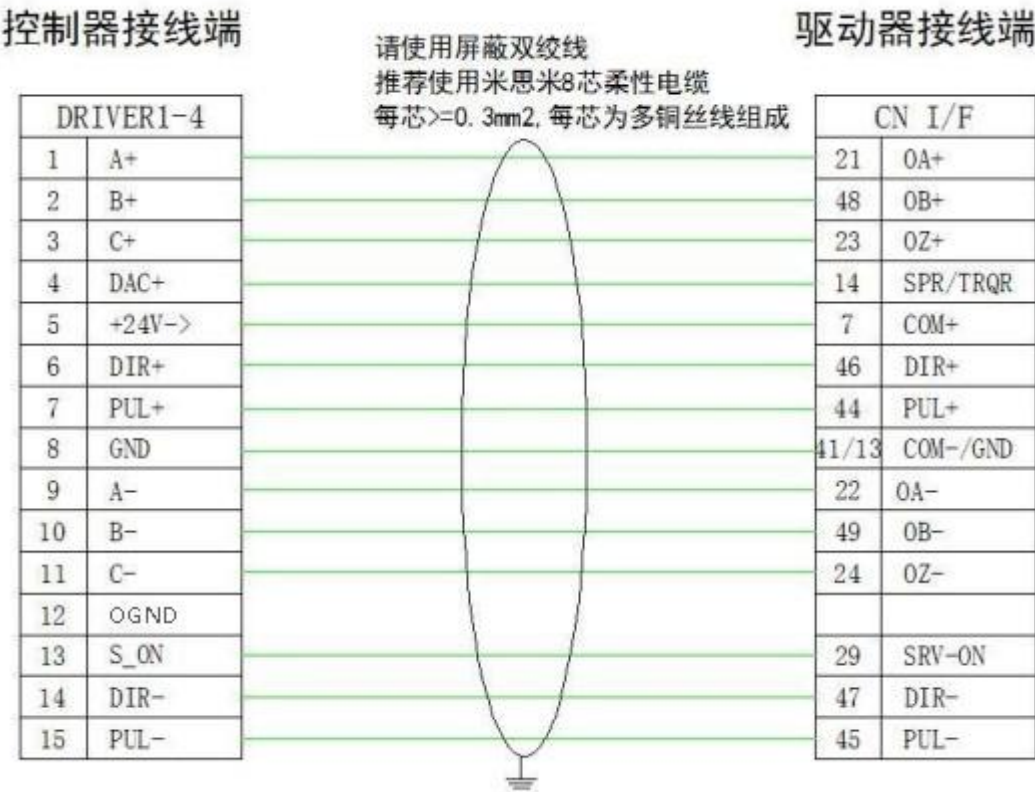


4、与安川 Σ -7S 驱动器 SGDS7-2R8A 接线参考

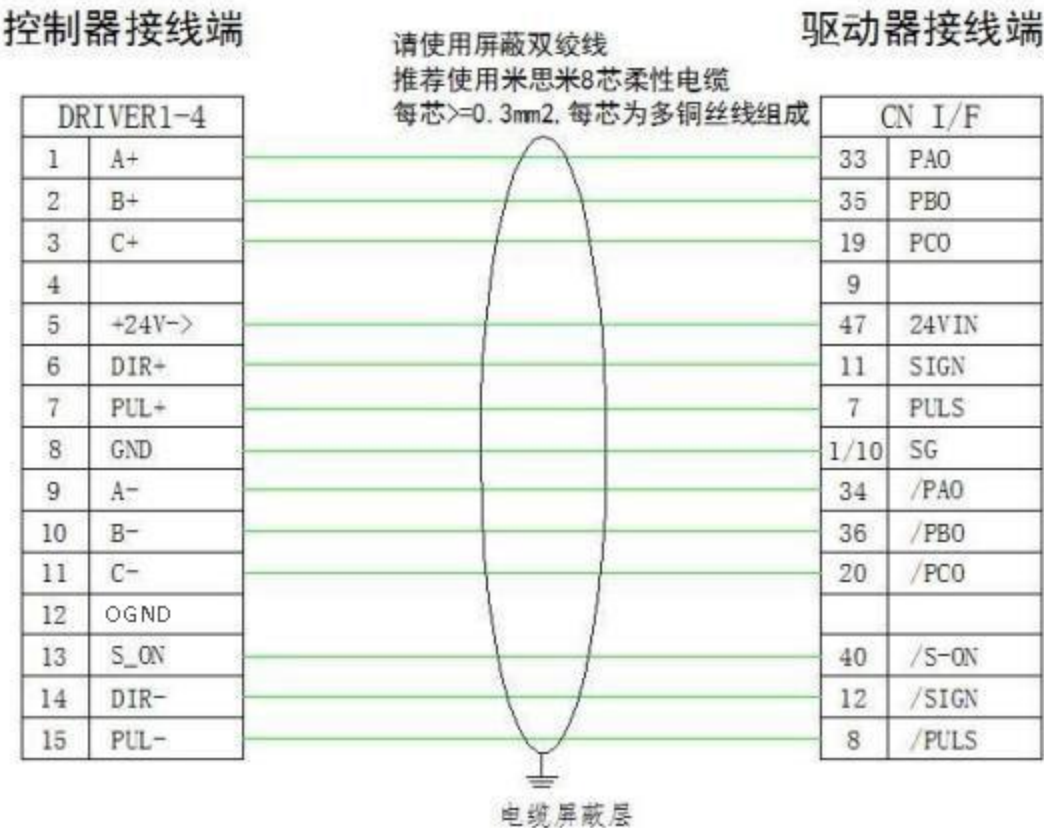

5、与 HiwinD1 系列驱动器接线参考



6、与 SCANLAB/CTI XY2-100 协议振镜接线参考

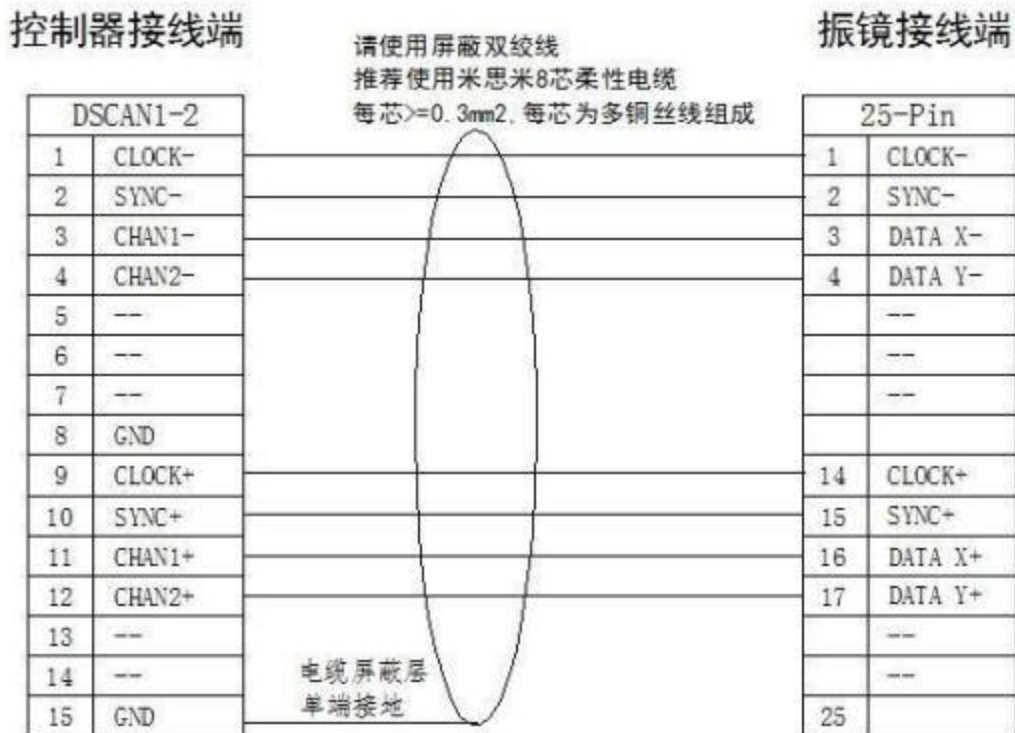

四、常见问题及处理

1、所有指示灯不亮

首先用万用表测量板卡 24V 插头处确认有 24V 电压；确认有后，PWR 电源指示灯还是 不亮，则可能板卡上的保险管被烧，请联系我们售后工程师，在其指导或授权的情况下 下开盖更换。


2、电脑无法连接板卡

请确认网线正确连接到板卡的 EtherNET 口和电脑网口上，请连接正确；

请确认电脑 IP 地址设置正确，请设置正确。一般推荐设置为：IP 地址：192.6.6.20，子网掩码：255.255.255.0,默认网关：不选；

再确认板卡上 PWR 灯为常亮、ALM 灯不亮、RUN 灯闪烁；如果 PWR 不亮，请参考第 1 条处理；如果 ALM灯常亮，则有故障，请联系我们售后工程师处理；如果 RUN 灯不闪烁，请等待 20s 左右，再观察，还是不闪烁，请联系我们售后工程师处理；

确认以上状态都正确后，还是连接不上，请在电脑用 ping 命令测试网络通信是否正常：点击开始->搜索程序和文件中输入 cmd，回车->输入 ping 192.6.6.6，回车

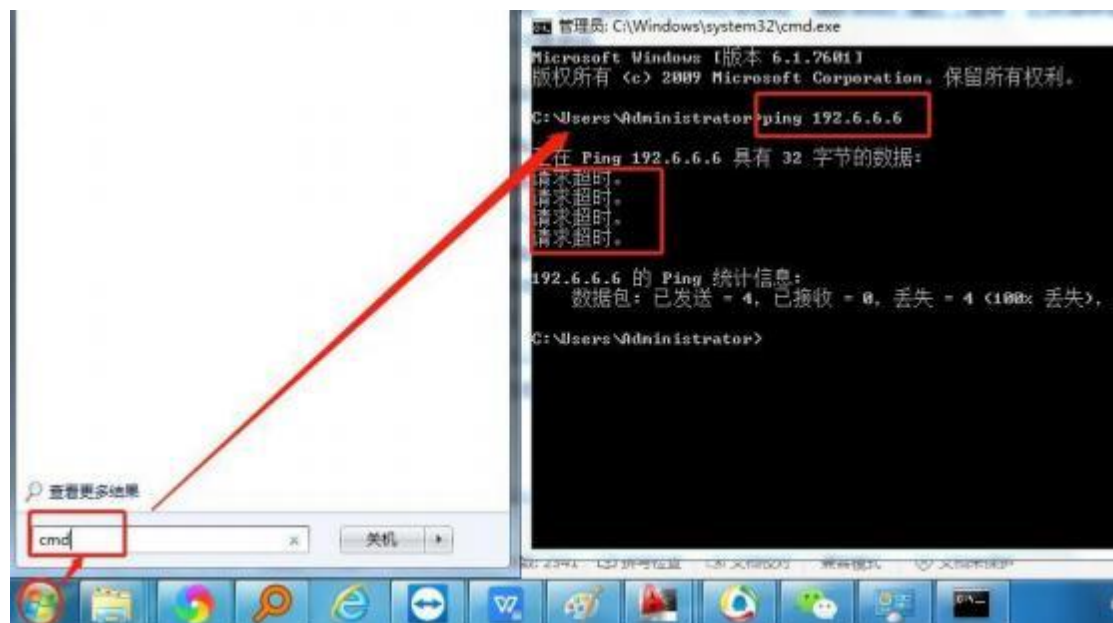

如果网络都不通，请联系我们售后工程师处理；